



Montageanleitung

Mounting Instructions

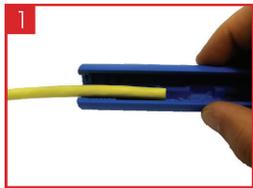


1 Den Kabelmantel ca. 40 mm absetzen.
Optional: Abmantelwerkzeug Art.Nr.: CZABIBL1

Strip cable to approx. 40mm.
Optional: Sheath removal tool Part Nr.: CZABIBL1

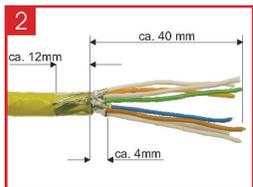


2 Schirmgeflecht über den Kabelmante zurückziehen und mit Klebeband fixieren. Folienschirm auf 4mm kürzen.

Wrap the braid shield around the cable sheath and fix with tape. Trim the foil shielding to 4mm.

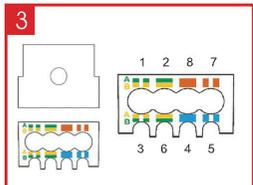

3 Wiremanager mit Farbcode nach TIA/EIA 568 Version A und B.

Wire manager with map color code according to TIA/EIA 568 Versions A and B.

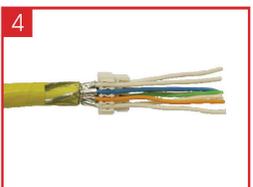

4 Adern in den Wiremanager entsprechend Farbcode einführen.

Insert the wires into the wire manager according to the wire map label.



5 Adern mit einem wasserfreien Seitenschneider bündig kürzen.

Trim the wires flush with the wire manager.




6 Konfektioniertes Kabel im Wiremanager.

Assembled wires in the wire manager.



7 Transportsicherung entfernen. Transportsicherung besteht aus kompostierbaren Bio-Kunststoff.

Remove transportation lock. Transportation lock is made of biodegradable plastic.

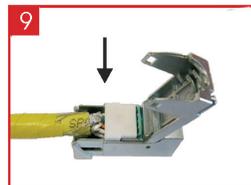


9 Wiremanager in das Modul einsetzen.

Insert wire manager into jack




10 Wiremanager mit Parallelzange einpressen

Use parallel tool to press wire manager

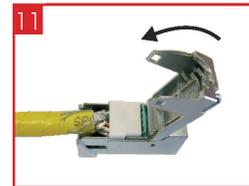

11 Klappe schließen.

Close cover and press until it locks.

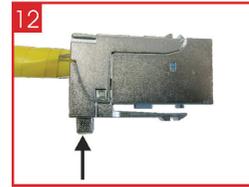

12 Zugentlastung betätigen.

Press the strain relief latch.



13 Optional: Parallelverpresszange verwenden

Optional: Use a parallel tool




14 Fertig konfektioniertes Modul.

A fully assembled module.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Errors and technical changes excepted.

Hinweis

Note

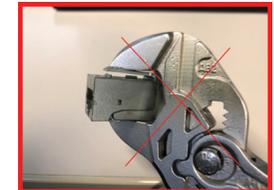

Setzen Sie die Presszange nie auf der Rastnase an. Diese verbiegt sich dadurch.

Never place the crimping pliers on the latching lug. This bends through it.

