

1 Lieferumfang / Scope of delivery

Adermanager weiß
wire manager white
für Ø > 1,0 - 1,6 mm
for Ø > 0.039 - 0.063 in.

Adermanager grau
wire manager grey
für Ø 0,85 - 1,1 mm
for Ø 0.033 - 0.043 in.

Adermanager weiß
wire manager white
für Ø > 1,0 - 1,6 mm
for Ø > 0.039 - 0.063 in.

* für Kabel Ø ab ca. / for cable Ø approx. Ø 7,5 mm (0.28 in.) bis ca. / to approx. Ø 8,5 mm (0.33 in.)

2 Kabelverschraubung aufschieben S/FTP Geflechschirm nach hinten legen

slide cable gland onto cable

fold braid shield backwards

Geflechschirm gleichmäßig um den Kabelmantel drehen

wrap braid shield evenly around cable jacket

Klemmkäfig clamping ring

min. 60 mm
min. 2.4 in.

Abisolierlänge / Stripping length

2a T568A Adernpaare vorsortieren

presort pairs

Kabelseite 1

5 mm / 0.2 inch

max. 10 mm

max. 0.4 inch

Kabelseite 2

2b Adernpaare entdrillen

untwist pairs

Adernpaare in den Adermanager einführen

insert pairs into the wire manager

3 SF/UTP

min. 60 mm
min. 2.36 inch

Trennkreuz abschneiden cut off cross separator

max. 10 mm
max. 0.4 inch

Sorgfältige Glättung der Einzeladern vor dem Einführen in den Adermanager

smooth wires accurately before inserting into the wire manager

3a 4 U/FTP

min. 100 mm
min. 3.93 inch

Abisolierlänge Stripping length

Beilaufrdraht gewickelt Drain wire wrapped

4a

Adernpaare entdrillen und Einzeladern sorgfältig glätten untwist pairs and smooth wires accurately

Adernpaare in den Adermanager einführen / insert pairs into the wire manager

5 Abisolierlänge / Stripping length

min. 80 mm
min. 3.15 inch

Zugentlastung ohne Klemmkäfig ab Kabel Ø > 8.5 mm strain relief without clamping ring for cable Ø > 0.33 inch

S/SFTP

Adernpaare entdrillen und Einzeladern sorgfältig glätten untwist pairs and smooth wires accurately

Adernpaare in den Adermanager einführen insert pairs into the wire manager

5a

Anschluss Connection		Anwendung Application					
Farbcode Colour code	T568	PROFINET	R45 PIN Nr./No.	10BT/100BT	1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Upc/TEL
A	B						
W - G	W - O	YE	1	•	•		
G	O	OG	2	•	•		
W - O	W - G	WH	3	•	•	•	
BL	BL	-	4		•	•	•
W - BL	W - BL	-	5		•	•	•
O	G	BU	6	•	•	•	
W - BR	W - BR	-	7		•		
BR	BR	-	8		•		

6 Außenmantel entfernen und Geflechschirm auf 15 mm kürzen

remove outer jacket and cut off braid shield to 0.6 inch

min. 60 mm
min. 2.36 inch

Geflechschirm nach hinten legen fold braid shield backwards

Schirmfolie anritzen und entfernen score and remove the foil screen

Innenmantel anritzen und entfernen score and remove the inner jacket

min. 15 mm
min. 0.6 inch

6a

Füller abschneiden cut off the filler

Adernpaare vorsortieren / presort pairs




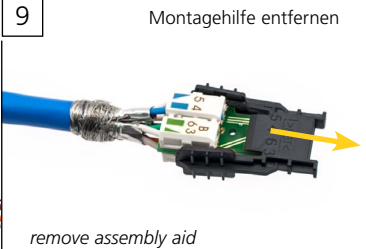
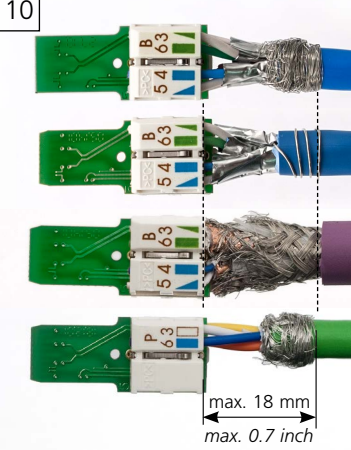

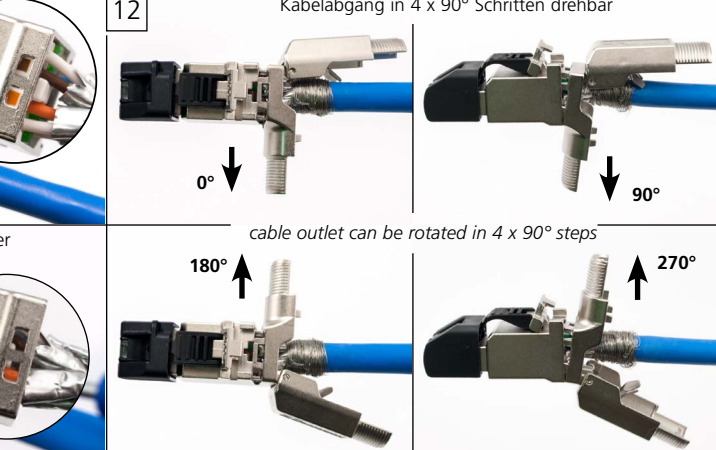


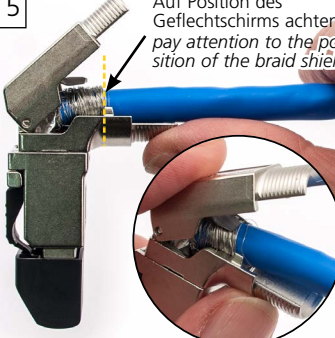
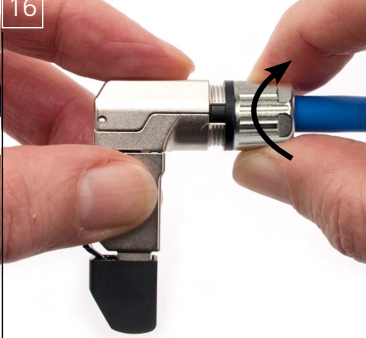

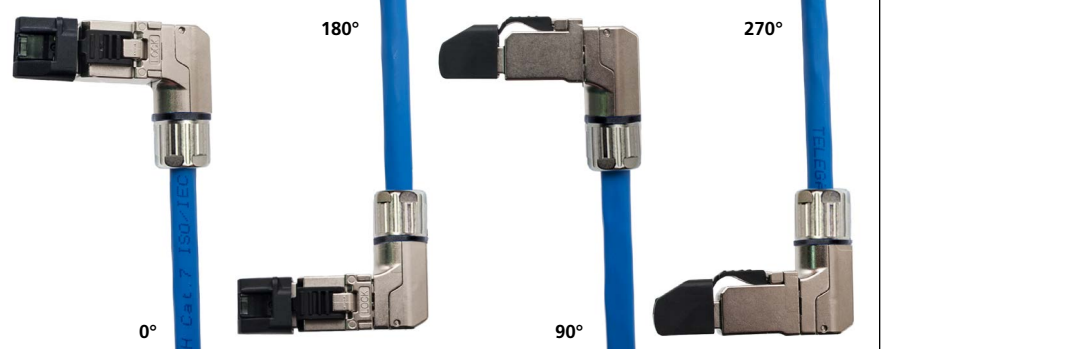
Adernpaare in den Adermanager einführen insert pairs into the wire manager

D B05030A0413b 8.11.2017 © by Telegärtner • Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / Printing errors and technical changes reserved

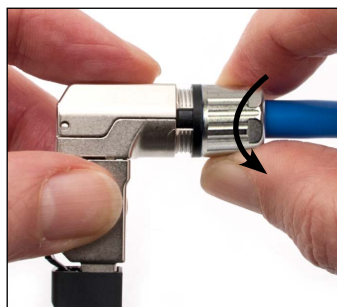
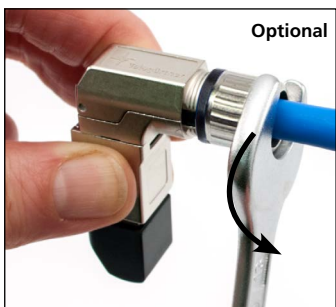

MFP8 - 4x90 Cat.6_A AWG24-22/1, AWG27-22/7

MFP8 - 4x90 Cat.6_A AWG26-24/1, AWG27-24/7

Montagehinweis / Mounting information

<p>7</p> <p>N00000A0013</p>  <p>Zangenschlüssel Plier-Wrench 1 3/8"</p>	<p>N00000B0020</p>  <p>Parallel Presswerkzeug / Parallel Press Tool</p>	<p>8</p> <p>Alle Adern bündig abschneiden, max. 0,5 mm überstehend</p>  <p>cut all wires protruding max. 0.02 mm</p>	<p>9</p> <p>Montagehilfe entfernen</p>  <p>remove assembly aid</p>
<p>10</p>  <p>max. 18 mm max. 0.7 inch</p>	<p>11</p> <p>Einschieben des Adernmanagers insert the wire manager</p>  <p>Bei Bedarf Adernmanager mit Schraubendreher in Endlage bringen</p> <p>If necessary push wire manager by means of screw driver to end position</p>	<p>12</p> <p>Kabelabgang in 4 x 90° Schritten drehbar</p>  <p>0°</p> <p>90°</p> <p>180°</p> <p>270°</p> <p>cable outlet can be rotated in 4 x 90° steps</p>	
<p>13</p> <p>Verriegelung betätigen</p>  <p>press locking</p>	<p>14</p>  <p>Auflage für Geflechschirm Surface for braid shield</p>	<p>15</p> <p>Auf Position des Geflechschirms achten pay attention to the position of the braid shield</p> 	<p>16</p> 
<p>17</p> <p>Kabelverschraubung mit Gabelschlüssel SW13 bis zum Anschlag (ca. 1 Nm) auf den Steckerkörper festdrehen</p>  <p>Optional</p> <p>tighten cable gland with spanner 13AF (approx. 1 Nm) until stop</p>	<p>180°</p> <p>270°</p> <p>0°</p> <p>90°</p> 		

Demontage / Disassembly

	<p>Optional</p> 	
---	---	--