


BK/Sat-Einzelanschlussdose

CATV/Sat individual socket

Prise individuelle CATV/Sat

- Einzelanschlussdose, selektiv, mit Fernspeisemöglichkeit über den TV-/Sat-Zweig (max. 24 V/400 mA)
- Frequenzbereich bis 2400 MHz
- Für Einzelanlagen, Stickleitungs- und Sternverteilsysteme in BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen
- Hohe Qualität durch SMD-Technik
- Die Steckdose stimmt mit den zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen Anforderungen der Richtlinie 89/336/EWG überein

- Selective individual socket with remote power feed possibility via the TV/Sat line (max. 24 V/400 mA)
- Frequency range up to 2400 MHz
- For single antenna, stub or star-wired in-house CATV systems and Sat distribution systems
- High quality due to SMD technique
- The socket complies with the specifications 89/336/EU valid at the time of delivery
- Prise individuelle sélectif, téléalimentation via la ligne TV/Sat est possible (max. 24 V/400 mA)
- Gamme de fréquences jusqu'à 2400 MHz
- Pour systèmes d'antenne individuelle, lignes de branchement et en étoile pour réseaux d'immeuble et satellite
- Haute qualité par technique SMD (CMS)
- La prise répond aux spécifications 89/336/CE valables a la date de livraison

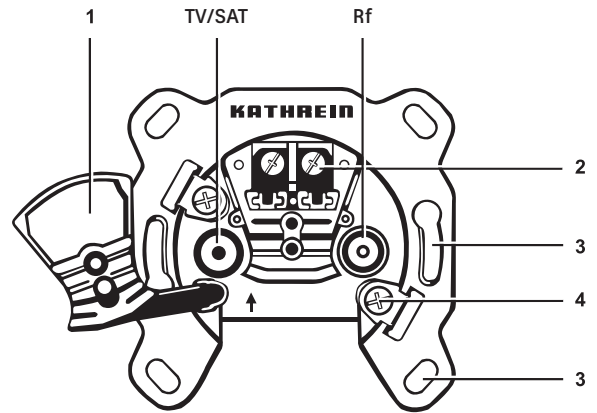

- Montagefreundlich durch:
 - unverlierbare, aufklappbare Kabelschelle ①
 - kurzschlussichere Kabelklemme ②
 - für AP- und UP-Montage, mit Schraub-③ oder Krallenbefestigung ④
- Installation friendly due to:
 - hinged cable clamp that cannot be lost ①
 - short-circuit proof clamp ②
 - for surface and flushmounting with screw ③ or claw-fixing ④
- Facile á monter grâce à:
 - clapet de câble rebattable, imperdable ①
 - serre-câble protégé contre les courts-circuits ②
 - montage sous crépi ou en saillie par vis ③ ou à griffes ④

Technische Daten

Technical data/Données techniques

		Frequenzbereich (MHz) Frequency range (MHz) Gamme de fréquence (MHz)	ESD 85 274426
Anschlussdämpfung Tap loss Affaiblissement de raccordement	dB	TV	47-68 118-862
		Rf ¹⁾	950-2400 87,5-108
Schirmungsmaß ²⁾ Screening factor ²⁾ Facteur de blingage ²⁾	dB		5-300 MHz
			300-470 MHz
			470-1000 MHz
			1000-2400 MHz
Max. Fernspeisespannung/Strom Max. remote voltage/Current input Téléalimentation/Courant		24 V DC/400 mA	

¹⁾ LMK ca 7 dB

²⁾ Nicht genutzte Ausgänge müssen mit Abschlusswiderständen oder Kapfen schirmdicht verschlossen werden, damit die angegebenen Werte erreicht werden.


¹⁾ AM ca. 7 dB

²⁾ Not used outputs must be terminated radiationproof with the aid of terminating resistors or caps in order to ensure that the mentioned values are kept.

¹⁾ AM ca. 7 dB

²⁾ Fermez les sorties non-utilisées par des charges terminales ou par des capuchons afin que les valeurs indiquées soient atteintes.

Anwendungsbeispiel / Example installation / Exemple d'utilisation

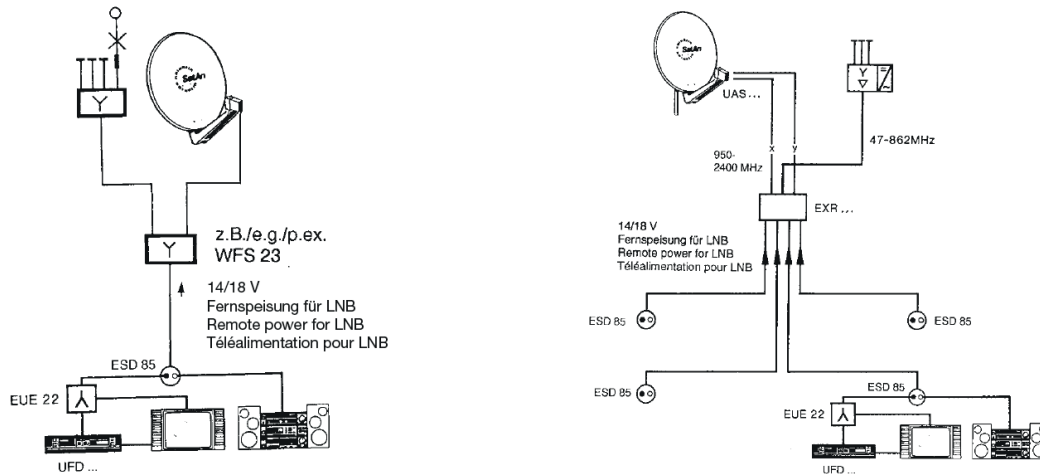


Montage / Mounting / Montage

1. Möglichkeit / 1st possibility / 1er possibilité


1. Kabel abisolieren.

1. Baring the cable.
1. Enlever l'isolation du câble.

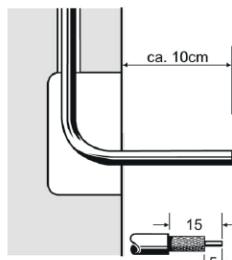


2. Steckdose einsetzen und fixieren.

2. Insert the socket and fix it.
2. Insérer la prise et la fixer.

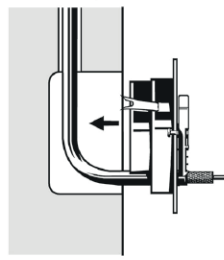



3. Klappe öffnen, Kabel anklennen.

3. Open the flap, connect the cable.
3. Ouvrir le clapet, raccorder le câble.

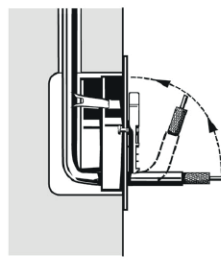

4. Klappe schließen, Schraube anziehen.


4. Close the flap, tighten the screw.
4. Fermer le clapet, serrer la vis.

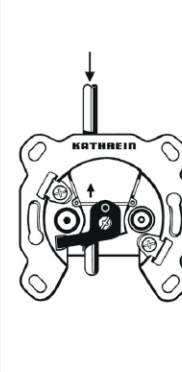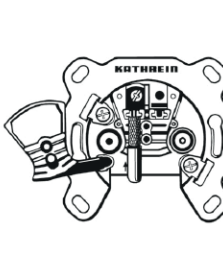

2. Möglichkeit / 2nd possibility / 2ème possibilité


1. Kabel abisolieren.

1. Baring the cable.
1. Enlever l'isolation du câble.

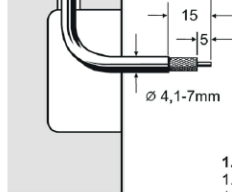


2. Klappe öffnen, Kabel anklennen.

2. Open the flap, connect the cable.
2. Ouvrir le clapet, raccorder le câble.

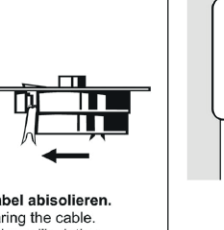


3. Dose mit Kabel um 180° drehen.

3. Turn socket with cable by 180°.
3. Tourner prise avec câble par 180°.

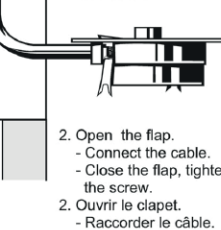

4. Dose und Kabel in Geräte-dose drücken und festklemmen.

4. Press socket and cable into the ISO socket and fasten.
4. Pousser l'ensemble dans le boîtier isolant.

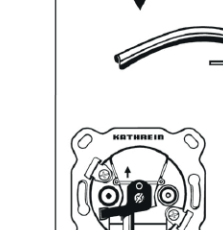

Montagehinweise / Mounting instructions / Conseils de montage

- Installation nur durch Fachpersonal
- Einsatz nur in trockenen Innenräumen
- Montagewerkzeuge:
 - Messer oder Abisolierhilfe
 - Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 1 oder Schlitzschraubendreher 5 x 0,8
- Außenleiter beim Abisolieren nicht beschädigen, da sonst die angegebenen Schirmungsmaße nicht erreicht werden
- Geflechtadern dürfen nach dem Abisolieren wegen Kurzschlussgefahr den Innenleiter nicht berühren
- Vorsicht vor Krallenspitzen: Verletzungsgefahr!
- Installation only by qualified personnel
- Installation only indoor in dry places
- Mounting tools:
 - Knife or stripping aid
 - Screwdriver for recessed head screws size 1 or flat-bladed screwdriver 5 x 0.8
- Do not damage the outer conductor when baring, as otherwise the screening factor cannot be attained
- Make sure that no wire of the outer conductor touches the inner conductor. Short-circuit hazard!
- Do not touch the tips of the claws. Risk of injury
- Installation seulement par des spécialistes
- Installation seulement à l'intérieur en endroits secs
- Outils de montage:
 - Couteau ou aide de dégagement
 - Tournevis Philips No. 1 ou tournevis plat 5 x 0,8
- N'endommager pas le conducteur de phase lors du dégagement (le facteur de blindage sera mis en cause)
- Veillez à ce qu'aucun fil de la tresse ne touche le conducteur intérieur (court-circuit)
- Ne touchez pas les pointes des griffes (Danger de blessure)